

Go Direct® UV-VIS分光光度計

(注文コード : GDX-SPEC-UV)

Go Direct® UV-VIS分光光度計(Go Direct® UV-VIS Spectrophotometer)は、小型で軽量な紫外線(ultraviolet)–可視光(visible light)の分光光度計です。

Note: Vernier製品は教育用に設計されています。当社の製品は、生命維持、患者の診断、製造過程の制御、あらゆる種類の産業検査などの工業的、医療的、商業的プロセス用には設計されておらず、推奨もされていません。



製品に含まれるもの

- Go Direct UV-VIS分光光度計
- 交流電源
- Starna石英キュベット(2個)
- ミニUSBケーブル
- USB電源アダプタ

互換性のあるソフトウェアとインターフェイス

Go Direct UV-VIS分光光度計と互換性のあるソフトウェアとインターフェイスは、www.vernier.com/manuals/gdx-spec-unをご参照ください。

はじめに

プラットフォーム固有の接続情報については、次のリンクをご参照ください。

www.vernier.com/start/gdx-spec-uv

Bluetooth接続	USB接続
<ol style="list-style-type: none">1. Vernier Spectral Analysis®をコンピュータ、Chromebook™, モバイルデバイスにインストールします。Spectral Analysisの利用については、www.vernier.com/spectral-analysisを参照してください。2. AC電源を分光光度計に接続します。これによりランプに電力が供給されます。電源スイッチをオンの位置にします。ランプインジケータLEDが緑色のままになるまで待ちます。3. Bluetoothラジオに電力を供給するには、分光計をUSB電源アダプタまたは電力供給されたUSBハブに接続します。Bluetooth® LEDが点滅します。 Note : Bluetoothワイヤレステクノロジーで実行するために、USBをコンピュータのUSBポートに接続しないでください。4. Spectral Analysisを起動します。5. [分光計を接続]をクリック/タップします。検出されたワイヤレスデバイスのリストからGo Direct UV-VIS分光光度計を選択します。分光計のIDは、ラベルのバーコードの近くにあります。センサのBluetooth LEDが青く点灯します(点滅は消えます)。6. [完了]をクリック/タップして、データ収集モードに入ります。これで実験を行う準備が整いました。	<ol style="list-style-type: none">1. AC電源を分光光度計に接続します。電源スイッチをオンの位置にします。ランプインジケータLEDが緑色のままになるまで待ちます。2. 分光計をUSBポートに接続します。3. 次のソフトウェアのいずれかを起動します。<ul style="list-style-type: none">• コンピュータ : Spectral AnalysisまたはLogger Pro 3• Chromebook : Spectral Analysis• LabQuest : LabQuestアプリ• モバイルデバイス : Spectral Analysis4. ソフトウェアは分光計を識別し、データ収集モードに入ります。これで実験を行う準備が整いました。

電源

電源オン	AC電源に接続します。電源スイッチをオンにします。ユニットが使用できる状態になると、電源アイコンの横にある緑色のLEDインジケータが点灯します。インジケータライトが赤色に変わった場合は、すべての電源を切断し、1分間待ってからもう一度試してください。
電源オフ	電源スイッチをオフの位置にします。ランプが消え、さらに数分間電子機器を冷却するためにファンが作動し続けます。これが完了するまで待ってから、AC電源を切断してください。

接続

最新の接続情報については、次のリンクをご参照ください。

www.vernier.com/start/gdx-spec-uv

Bluetooth経由で接続

接続準備完了	AC電源に接続します。電源スイッチをオンにします。Bluetoothラジオに電力を供給するには、分光計をUSB電源アダプタまたは電力供給されたUSBハブに接続します。センサの接続準備が完了すると、Bluetoothアイコンの横にある青色のLEDが点滅します。
接続済み	センサがBluetoothワイヤレステクノロジーを介して接続されている場合、Bluetoothアイコンの横にあるLEDが青色に点灯します。

USB経由で接続

接続済み	Bluetoothアイコンの隣のLEDがオフになっています。電源の横のLEDが緑色に点灯します。USBアイコンの隣のLEDが緑色に点灯します。
------	---

Spectral Analysisで製品を使用

このユーザーマニュアルの「はじめに」の手順に従ってセンサを接続します。

測定するデータの種類の種類

実験タイプは次の3通りあります。

1. 測定vs.波長 — フルスペクトルを収集します。
2. 測定vs.濃度 — ベールの法則の実験を行います。
3. 測定vs.時間 — 反応速度実験用の時間ベースのデータ収集をします。

既定値では、吸光度(Absorbance)が開いています。%透過率(% Transmittance)、放射(Emissions)、高度なフルスペクトル(Advanced Full Spectrum)から選択することもできます。高度なフルスペクトルモードを使えば、同じセッション内で測定タイプを切り替えられます。詳細な手順については、www.vernier.com/spectral-analysisにあるSpectral Analysisユーザーマニュアルをご参照ください。

測定vs.波長(フルスペクトル)

1. 測定vs.波長を選択します。
2. 該当する場合は、キャリブレーションの指示に従ってください。キュベットの透明な面が光源に向くようにキュベットの位置を合わせます。
Note : 放射については、キャリブレーションは必要ありません。
3. これで、データ収集の準備が整いました。テストする溶液サンプルをキュベット約3/4に満たします。分光光度計にサンプルを置き、[収集]をクリック/タップします。データ収集を終了するには、[ストップ]をクリックします。スペクトルは自動的に保存されます。
4. [ファイル]メニューからデータを保存またはエクスポートします。

測定値と濃度(ベールの法則)

1. 測定vs.濃度を選択します。
2. 該当する場合は、キャリブレーションの指示に従ってください。キュベットの透明な面が光源に向くように、キュベットの位置を合わせます。

Note : 放射については、キャリブレーションは必要ありません。

3. [波長の選択]ダイアログボックスの指示に従います。[完了]を選択します。
4. [収集]をクリック/タップします。最初のサンプルはまだ分光光度計にあるはずですが、読み取り値が安定したら、[キープ]をクリック/タップします。サンプルの濃度を入力し、[データ点をキープ]をクリック/タップします。
5. 2番目のサンプルをキュベットスロットに置きます。読み取り値が安定したら、[キープ]をクリック/タップします。サンプルの濃度を入力し、[データ点をキープ]をクリック/タップします。
6. 残りのサンプルについて、前の手順を繰り返します。終了したら、[ストップ]をクリック/タップしてデータ収集を終了します。データは自動的に保存されます。
7. 標準解の最適な直線の式を表示するには、[グラフツール]をクリック/タップし、[復帰]を選択して、[1次]を選択します。[適用]をクリック/タップします。
8. ベールの法則を使って未知の物質の濃度を決定する場合は、未知のサンプルをキュベットホルダーに置きます。[グラフツール]をクリック/タップして、[補間]を有効にします。未知の測定値と一致する濃度値が見つかるまで、線に沿ってクリック/タップします。
9. [ファイル]メニューからデータを保存またはエクスポートします。


測定vs.時間(反応速度)

1. 測定vs.時間を選択します。
2. 該当する場合は、キャリブレーションの指示に従ってください。キュベットの透明な面が光源に向くように、キュベットの位置を合わせます。

Note : 放射については、キャリブレーションは必要ありません。

3. [波長の選択]ダイアログボックスの指示に従います。[完了]を選択します。
4. 既定値のデータ収集設定は、ユーザーが手動でデータ収集を停止するまで、2秒ごとに測定値が収集されます。
5. 反応物を混合します。約2mLの反応混合物をキュベットに移し、キュベットを分光計に置きます。[収集]をクリック/タップします。
6. 終了したら、[ストップ]をクリック/タップします。
7. 関数をデータに近似するには、[グラフツール]をクリック/タップし、[復帰]を選択して、適切な曲線を選択します。[適用]をクリック/タップします。
8. 計算列をデータセットに追加するには、データテーブルの測定ヘッダーにある「列オプション」をクリック/タップします。[列(計算式)]を選択します。必要に応じて、名前、単位、表示精度を変更します。[式を挿入]を選択し、適切な式を選択します。必要に応じて、パラメータと列オプションを変更します。[適用]をクリック/タップします。計算列は自動的にグラフに表示されます。
9. [ファイル]メニューからデータを保存またはエクスポートします。グラフに表示されるデータを変更するには、軸ラベルをクリック/タップします。

Spectral Analysisの設定変更

1. 歯車をクリック/タップして、[分光計の設定]ダイアログを表示します。
2. ダイアログボックスには、次の3つのパラメータが表示されます。
 - ・**積分時間** : これは、カメラのシャッター速度に似ています。Spectral Analysisは吸光度モードと%透過率モードでのキャリブレーション中に、適切なサンプル時間を自動的に選択します。放射モード、高度な実験モードを使っている場合は、この値を変更して、検出器に当たる光の量と信号スペクトル出力を増やすことができます。
 - ・**波長スムージング** : これは、平均値の計算に使われる特定の値の両側にある、隣接する読み取り値の数です。
 - ・**時間平均** : これは、平均読み取り値を計算するため、特定の波長で取得された読み取り値の数です。
3. [キャリブレーション]ボタンを選択すると、いつでも分光計をキャリブレーションできます。

Spectral Analysisによる発光スペクトルの測定

分光光度計を使って、LEDやガス放電管などの光源の可視発光スペクトルを測定できます。そのためには、光ファイバー(Vernier Optical Fiber, 注文コード : VSP-FIBER)を購入する必要があります。

発光強度の測定

光ファイバーを分光光度計に挿入します。


1. このユーザーマニュアルの「はじめに」の手順に従って、分光光度計を接続します。
2. Spectral Analysisを開きます。

3. リストされたオプションから適切な放射実験を選択し、アプリのプロンプトに従います。強度は、範囲が0~1の相対的な尺度です。

Note : 分光光度計は、強度を測定するためにキャリブレーションされていません。

4. 光ファイバーの先端を光源に向けます。データ収集を開始します。データ収集を終了するには、[ストップ]ボタンをクリック/タップします。

スペクトルが最大になる場合(値1で平らで幅の広いピーク)、光源と光ファイバーケーブルの先端の間の距離を増やすか、積分時間を短縮します(「Spectral Analysisの設定変更」セクションを参照)。

積分時間を調整するには、歯車をクリック/タップします。積分時間を適切な値に設定します。

LabQuestアプリで製品を使用

測定するデータの種類(または単位)を選択

吸光度または透過率を測定するデータ収集には、一般的に3つのタイプがあります。①スペクトルを生成する吸光度(または%T)vs.波長、②ベールの法則実験用の吸光度(または%T)vs.濃度、③反応速度実験の吸光度(または%T)vs.時間です。

既定値のデータ型は吸光度です。溶液の吸光度を測定したい場合は、次の「分光光度計のキャリブレーション」に進んでください。

%透過率、強度を測定する場合は、次の手順を実行します。

1. [センサ]メニューから、[単位の変更]▶[USB : 分光光度計]を選択します。
2. 測定する単位またはデータタイプを選択します。

分光光度計のキャリブレーション(強度を測定する場合は不要)

1. センサメニューから[キャリブレーション]▶[USB : 分光光度計]を選択します。

Note : 最良の結果を得るには、分光光度計を少なくとも5分間ウォームアップさせます。

2. キュベット約3/4を蒸留水(または実験で使う溶媒)で満たし、ブランクとして使います。分光光度計がウォームアップしたら、ブランクのキュベットを分光光度計に置きます。キュベットの透明な面が光源に向くようにキュベットの位置を合わせます。
3. ダイアログボックスの指示に従ってキャリブレーションを完了し、[OK]をタップします。

LabQuestでデータ収集

測定vs.波長(スペクトルの生成)

1. テストする溶液をキュベット約3/4に満たし、分光光度計に置きます。
2. 画面左下にある[開始]ボタンをタップして、データ収集を開始します。データ収集を終了するには、[ストップ]ボタンをタップします。
3. グラフをタップして波長を選択します。波長を変更するもう1つの方法は、メーター画面に移動し、メーターをタップして、[波長の変更]を選択することです。選択した波長を入力し、[OK]を選択します。入力した波長が単位で測定されていない場合、LabQuestは選択に最も近い波長を自動的に選択します。
4. スペクトルデータを保存するには、画面右上にあるファイルキャビネットアイコンをタップします。

測定値と濃度(ベールの法則)

1. 上で説明したようにスペクトルを生成します。メーター画面で[モード]をタップします。モードを、[入力値に対してデータ収集(Events with Entry)]モードに変更します。
2. 名前(例 : 濃度)と単位(例 : mol/L)を入力します。[OK]を選択します。
3. フルスペクトルのRunを保存するか、破棄するかを警告するメッセージが表示されます。選択して、データ収集を続行します。
4. 1番目のベールの法則の標準溶液(standard solution)を分光光度計に入れます。データ収集を開始します。吸光度の読み取り値が安定したら、[キープ]をタップします。溶液の濃度を入力し、[OK]を選択します。

5. 2番目の標準サンプルを分光光度計に置きます。吸光度の測定値が安定したら、[キープ]をタップします。2番目のサンプルの濃度を入力し、[OK]を選択します。
6. 残りの標準サンプルについて、手順5を繰り返します。最後の標準をテストしたら、[ストップ]ボタンをタップしてデータ収集を終了します。
7. 標準に最適な直線の式を求めるには、[分析]メニューから[回帰]を選択します。[回帰式]で[1次]を選択し、[OK]を選択します。グラフ画面に戻り、1次回帰式が表示されます。
8. 未知の溶液サンプルを含むキュベットを分光光度計に置きます。[メーター]タブをタップし、表示された吸光度の値を書き留めます。[グラフ]タブをタップし、[分析]メニューから[補間]を選択します。1次回帰式をたどって、未知の濃度を決定します。

測定vs.時間(反応速度)

1. 上で説明したようにスペクトルを生成します。メーター画面で[モード]をタップします。データ収集モードを時間ベースに変更します。
2. 必要に応じて、データ収集の速度、間隔、時間を変更できます。続行する準備ができたなら、[OK]を選択します。
3. フルスペクトルのRunを保存するか、破棄するかを警告するメッセージが表示されます。選択して、データ収集を続行します。
4. 反応物を混合し、約2mLの反応混合物をキュベットに転送し、キュベットを分光光度計に置きます。データ収集を開始します。[ストップ]ボタンをタップすると、データ収集を早く終了できます。
5. データの関数を計算するには、[分析]メニューから[回帰]を選択します。回帰式を選択し、[OK]を選択します。グラフ画面に戻ります。

LabQuestで発光スペクトルを測定

分光光度計を使って、LEDやガス放電管などの光源の可視発光スペクトルを測定できます。そのためには、光ファイバー(Vernier Optical Fiber, 注文コード: VSP-FIBER)を購入する必要があります。

発光強度の測定

1. 光ファイバーをUV-VIS分光光度計に挿入します。
2. 光ファイバーの先端を光源に向けます。データ収集を開始します。データ収集を終了するには、[ストップ]ボタンをタップします。

Note : 分光光度計は、強度を測定するためにキャリブレーションされていません。

5. 光ファイバーの先端を光源に向けます。データ収集を開始します。停止ボタンをタップしてデータ収集を終了します。

スペクトルが最大になる場合(値1で平らで幅の広いピーク)、光源と光ファイバーケーブルの先端の間の距離を増やすか、サンプル時間を短縮します(次の「LabQuestの設定変更」を参照)。

サンプル時間を増やす場合、またはデータ収集が異常に遅い場合は、[実験]メニューから[センサ設定]▶[分光光度計:1]を選択します。[サンプル時間](75ミリ秒から始まり、その後20ミリ秒ずつ短縮)を適切な値に設定し、[平均するサンプル]を1に減らします。

LabQuestの設定変更

LabQuestのデータ収集画面には、デバイスのすべての設定が一覧表示されます。このボックスを表示するには、[メーター]画面から[センサ]▶[データ収集]を選択します。

ほとんどの実験では、既定値の設定が適切に機能します。

ダイアログボックスには、次の4つのパラメータが表示されます。

- **サンプル時間**：これは、カメラのシャッター速度に似ています。LabQuestはキャリブレーション中に適切なサンプル時間を自動的に選択します。

Note : 放射の実験では、サンプル時間を手動で変更する必要がある場合があります。

- **波長スムージング**：これは、平均値の計算に使われる特定の値の両側にある、隣接する読み取り値の数です。

Note : このパラメータを調整すると、波長の値がわずかに変化する可能性があるため、注意してください。

- **平均するサンプル数**：これは、平均読み取り値を計算するため特定の波長で取得された読み取り値の数です。
- **波長範囲**：範囲は、使用する分光光度計のタイプによって決まります。

Logger Proで製品を使用

分光分析専用の無料アプリ、Spectral Analysisの使用を検討してください。Logger Proを使用するには、このユーザーマニュアルの「はじめに」の手順に従ってセンサを接続します。

測定するデータの種類(または単位)を選択

吸光度または透過率を測定するデータ収集には、一般的に3つのタイプがあります。①スペクトルを生成する吸光度(または%T)vs.波長、②ベールの法則実験用の吸光度(または%T)vs.濃度、③反応速度実験の吸光度(または%T)vs.時間です。

既定値のデータタイプは吸光度です。溶液の吸光度を測定する場合は、次の「キャリブレーション」に進んでください。

%透過率、強度を測定する場合は、次の手順を実行します。

1. [実験]メニューから[単位の変更]▶[分光光度計]を選択します。
2. 測定する単位またはデータタイプを選択します。

キャリブレーション(強度を測定する場合は不要)


1. 分光光度計をキャリブレーションするには、[実験]メニューから[キャリブレーション]▶[分光光度計]を選択します。
Note : 最良の結果を得るには、分光光度計を少なくとも10分間ウォームアップさせます。
2. キュベット約3/4を蒸留水(または実験で使う溶媒)で満たし、ブランクとして使用します。分光光度計がウォームアップしたら、ブランクのキュベットを分光光度計に置きます。キュベットの透明な面が光源に向くように、キュベットの位置を合わせます。
3. ダイアログボックスの指示に従ってキャリブレーションを完了し、をクリックします。

Logger Proでデータ収集

測定vs.波長(スペクトルの生成)


1. テストする溶液サンプルでキュベット約3/4を満たします。サンプルを分光光度計に置き、をクリックします。
をクリックすれば、データ収集を終了します。
2. スペクトルデータを保存するには、[実験]メニューから[保存]を選択します。

測定値vs.濃度(ベールの法則)

1. 上で説明したようにスペクトルを生成します。
2. [分光光度計データ収集の設定]ボタンをクリックします。

このボックスには3つの選択域があります。


- ・ **収集モード** : データ収集の3つのオプションが提供されます。測定(この例では吸光度)vs.時間、またはvs.濃度を選択した場合、1つまたは複数の波長を選択する必要があります。
- ・ **グラフ** : グラフには、キュベットホルダー内のサンプルのフルスペクトル分析が表示されます。既定値では、測定値が最大となる波長が選択されます。グラフをタップするか、リストから波長を選択して、別の波長を選択することもできます。
- ・ **波長オプションのリスト** : この列には、使用可能なすべての波長が一覧表示されます。濃度モードまたは時間モードのいずれかが選択されている場合、アクティブになります。

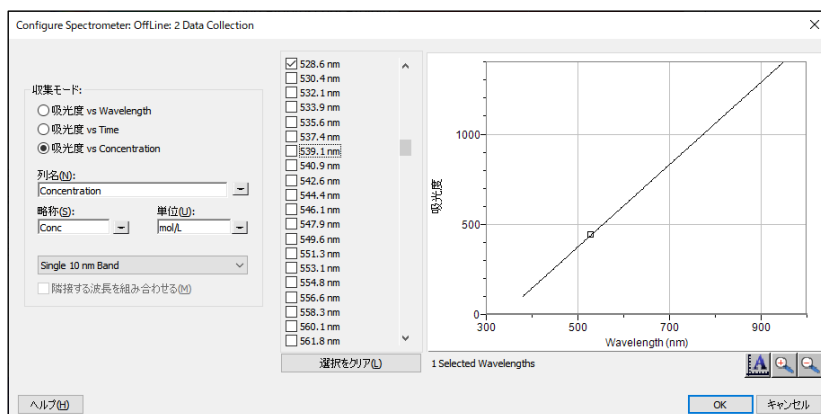

分光計のデータ収集設定のダイアログボックス

- データ収集モードとして吸光度(または%T)vs.濃度を選択します。スペクトルの最大値(λ_{max})を持つ波長が自動的に選択されます。後続の測定のために波長を選択した場合、次の3つのオプションがあります。
 - オプション1**：既定値のオプションは、[シングル10nmバンド(single 10 nm band)]を使うことです。これにより、選択した波長の両側で約5nmの平均吸光度が測定されます。グラフをクリックするか、リストから波長を選択することで、中心波長の値を変更できます。
 - オプション2**：Logger Proによって選択された λ_{max} を使いたいが、その1つの波長でのみ吸光度を測定したい場合は、[シングル10nmバンド]を[個別の波長(Individual Wavelengths)]に変更します。同時に測定する波長を10個まで選択できます。
 - オプション3**：選択した連続する波長範囲の平均を測定する場合は、[シングル10nmバンド]を[個別の波長]に変更します。をクリックします。リスト内のボックスを選択するか、グラフ上でカーソルをドラッグして、最大10個の連続する波長を選択します。[連続する波長を結合(Combine Contiguous Wavelengths)]にチェックを入れます。
- をクリックして続行します。
- をクリックします。1番目のサンプルを分光光度計のキュベットスロットに置きます。測定値が安定したら、をクリックします。サンプルの濃度を入力し、をクリックします。
- 2番目のサンプルをキュベットスロットに置きます。測定値が安定したら、をクリックします。2番目のサンプルの濃度を入力し、をクリックします。
- 残りのサンプルについて手順6を繰り返します。完了したら、をクリックしてデータ収集を終了します。
- 一次回帰をクリックすると、標準解の最適な直線の式を表示します。
- ベールの法則を使って未知の物質の濃度を決定する場合は、未知のサンプルをキュベットホルダーに置きます。[分析]メニューから[補間]を選択します。ヘルパーボックスが表示され、未知の物質の吸光度と濃度が表示されます。をクリックします。

測定vs.時間(反応速度)

- 上で説明したようにスペクトルを生成します。
- [分光光度計データ収集の設定]ボタンをクリックします。
- データ収集モードとして[吸光度vs.時間]を選択します。最大吸光度の波長が選択されます。をクリックして続行するか、グラフまたは波長のリストで波長を選択します。詳細については、前のセクションを参照してください。
- 既定値の設定は、1秒あたり1サンプル、200秒間です。実験のデータ収集パラメータを変更するには、[実験]メニューから[データ収集]を選択し、必要な変更を行います。をクリックします。
- 反応物を混合します。約2mLの反応混合物をキュベットに移し、分光光度計にキュベットを置きます。をクリックします。データ収集を早期に終了したい場合、をクリックします。
- [回帰]をクリックして、データの関数を計算します。

Logger Proで発光スペクトルの測定

分光光度計を使って、LEDやガス放電管などの光源の可視発光スペクトルを測定できます。そのためには、光ファイバー(Vernier Optical Fiber, 注文コード：VSP-FIBER)を購入する必要があります。

発光強度の測定

- 光ファイバーをUV-VIS分光光度計に挿入します。
- 光ファイバーケーブルの先端を光源に向けます。をクリックします。をクリックしてデータ収集を終了します。

Note：分光光度計は、強度を測定するためにキャリブレーションされていません。

スペクトルが最大になる場合(値1で平らで幅の広いピーク)、光源と光ファイバーケーブルの先端の間の距離を増やすか、サンプル時間を短縮します(「Logger Proの設定変更」を参照)。

サンプル時間を増やす場合、またはデータ収集が異常に遅い場合は、[実験]メニューから[センサ設定]▶[分光光度計:1]を選択します。[サンプル時間](75ミリ秒から始まり、その後20ミリ秒ずつ短縮)を適切な値に設定し、[平均するサンプル]を1に減らします。


Logger Proに保存された放射ファイルを使用

Logger Proには、アルゴン(Argon)、ヘリウム(Helium)、水素(Hydrogen)、水銀(mercury)、酸素(Oxygen)、ナトリウム(Sodium)、キセノン(Xenon)など、選択した放電管からの放射グラフのフォルダーが含まれています。これらのグラフは、コンピュータに分光計を接続しなくても表示や分析ができます。これらのグラフのいずれかを表示するには、次の手順に従います。

1. [ファイル]メニューから[開く]を選択します。
 2. サンプルデータフォルダーを開きます。
 3. サンプルデータフォルダー内で、Physics(物理)フォルダーを開きます(英語版のフォルダーen-US内にあります)。
 4. Physicsフォルダー内で、Gas Discharge Spectra(ガス放電スペクトル)を開きます。目的のファイルを開きます。
- 水銀放射グラフを使うと、蛍光灯に水銀が含まれているかどうかをテストできます。

Logger Proの設定変更

[分光光度計]ダイアログボックスに、デバイスのすべての設定が一覧表示されます。このボックスを表示するには、[実験]メニューから[センサ設定]▶[分光光度計]を選択します。

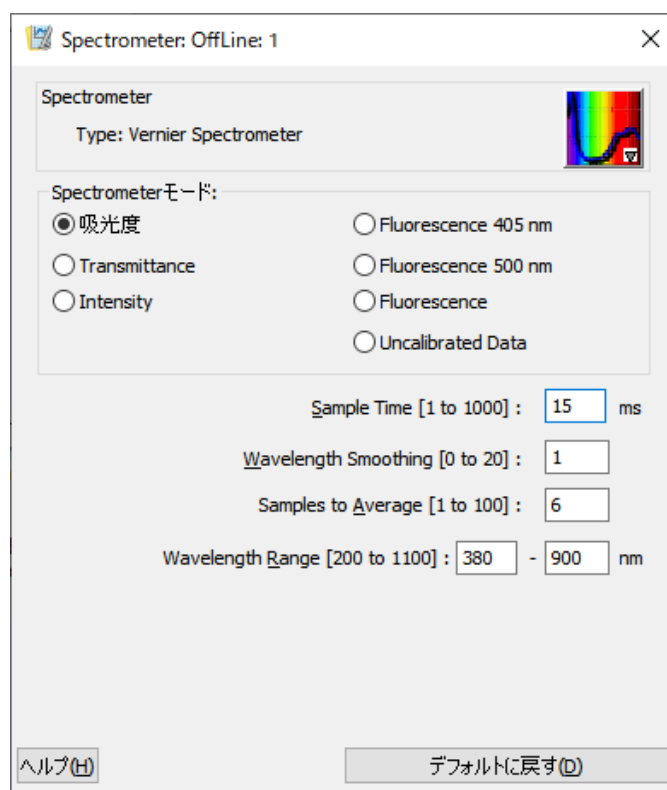


分光計のデータ収集ダイアログボックスの設定

ほとんどの実験では、既定値の設定で適切に機能します。

ダイアログボックスには4つのパラメータが表示されます。

- **サンプル時間**：これは、カメラのシャッター速度に似ています。Logger Proはキャリブレーション中に適切なサンプル時間を自動的に選択します。
Note：放射の実験では、サンプル時間を手動で変更する必要がある場合があります。
- **波長スムージング**：これは、平均値の計算に使われる特定の値の両側にある、隣接する読み取り値の数です。
Note：このパラメータを調整すると、波長の値がわずかに変化する可能性があるため、注意してください。
- **平均するサンプル数**：これは、平均読み取り値を計算するため特定の波長で取得された読み取り値の数です。
- **波長範囲**：範囲は、使用する分光光度計のタイプによって決まります。

このダイアログボックス右上にある分光光度計の画像をクリックすると、キャリブレーション、データ収集の設定、サポートWebサイトへのアクセス、測定単位の4つのオプションにアクセスできます。項目をクリックして選択します。

仕様

検出モード	吸光度, 透過率%, 未加工(Raw)のランプ出力, 強度(ファイバーが必要)
寸法	18.5cm×17cm×7cm
ランプ電源	ACアダプタ(付属)
消費電力	3A起動, 500mA連続
Bluetooth電源	USB(USBアダプタ付属)
吸光度光源	重水素(UV)と白熱光(VIS)
検出器	リニアCCD
波長範囲	220nm~850nm
波長報告間隔	約1nm
光学解像度	3.0nm(486nmの水素発光スペクトル線FWHMで測定)
波長精度	±2.0nm(酸化ホルミウムNIST標準で測定)
吸光度測光精度	±5.0%(重クロム酸カリウムNIST標準で測定)
通常のスキャン時間	約2秒
サンプルフォーマット	10mm×10mmキュベット(UV石英キュベット付属)
ビーム高さ(Z寸法)	8.5mm

安全性

- この機器を使うときは、必ずUVカット安全メガネまたはゴーグルを着用してください。光源は紫外線を放射し、目を損傷する可能性があります。
- この機器が「強度(Intensity)」というラベルの付いたデータ収集モードにある場合、光源はブロックされるか、オフになります。引き続き適切な安全対策を講じてください。
- この機器には高電圧電源が内蔵されています。機器は、ON/OFFスイッチに簡単に手が届く場所に設置してください。動作中に装置を動かさないでください。決してケースを開いたり、取り外したりしないでください。
- この機器に取り付けられている安全コンポーネントを取り外したり、改造したりしないでください。これを行うと、安全でない動作状態が生じ、製品保証が無効になります。
- この機器には、ユーザーが修理できる部品はありません。このデバイスを開けたり、変更したりしないでください。ランプ交換を含むすべての修理やサービスについては、Vernierにお問い合わせください。
- 装置は慎重に扱ってください。この機器は、落とすと破損する可能性があります。
- 何らかの損傷がある場合、この機器を使用しないでください。トラブルシューティングと技術支援については、Vernierテクニカルサポートにお問い合わせください。
- この機器を臨床または診断手順に使用しないでください。

トラブルシューティング

- 最良の結果を得るには、すべてのサンプルの吸光度値がすべての波長で0.1~1.0の吸光度単位である必要があります。
- 密閉型石英キュベットを使わない場合は、UV-VIS互換キュベットを使っていることを確認してください。

トラブルシューティングのヒントについては、www.vernier.com/til/3044をご参照ください。

修理情報

- Go Direct UV-VIS分光光度計のUV光源は重水素ランプです。この光源の寿命は約1000時間と評価されています。寿命は、ランプが元の出力の50%に減少するまでにかかる時間として定義されます。重水素ランプの寿命は点火回数に反比例するため、寿命を延ばしたい場合は点火回数を制限するのが最善です。
- 重水素ランプには1年間または1000時間のいずれか早い方の保証が適用されます。
- ランプの交換を含むすべての修理とサービスについては、Vernierにお問い合わせください。

- ・この機器には、ユーザーが修理できる部品はありません。機器のケースを開けようとししないでください。ランプを交換したり、修理したりしようとししないでください。これを行うと、安全でない動作状態が生じ、製品保証が無効になります。

関連する製品ビデオを視聴し、トラブルシューティングの手順に従っても、Go Direct UV-VIS分光光度計の問題が解決しない場合は、Vernierテクニカルサポート(support@vernier.com)にお問合せいただくか、888-837-6437までお電話ください。サポートスペシャリストがお客様と協力して、ユニットを修理に出す必要があるかどうかを判断します。その際、商品返品承認(RMA, Return Merchandise Authorization)番号が発行され、修理のためにユニットを返却する方法が通知されます。

付属品/交換品

製品名	注文コード
UV Quartz Cuvettes (2)	CUV-QUARTZ
Spectrophotometer Optical Fiber	VSP-FIBER
Mini USB Cable	CB-USB-MINI
Replacement Power Supply for Ultraviolet Range (UV-VIS) Spectrophotometers	VSP-UV-PS

保証

この製品の保証情報はwww.vernier.com/gdx-spec-uv/#supportの[サポート]タブにあります。

一般的な保証情報はwww.vernier.com/warrantyにあります。

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

RF Exposure Warning

The equipment complies with RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

IC Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Industry Canada - Class B This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that permitted for successful communication.

RF exposure warning: The equipment complies with RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'appareil doit accepter toute interférence radioélectrique, même si cela résulte à un brouillage susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel interférant-brouilleur: "Appareils Numériques," NMB-003 édictée par Industrie Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) cet appareil ne peut causer d'interférences, et
- (2) cet appareil doit accepter toutes interférences, y comprises celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement du dispositif.

Afin de réduire les interférences radio potentielles pour les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de telle façon que l'équivalent de puissance isotrope émise (e.i.r.p.) n'est pas plus grand que celui permis pour une communication établie.

Avertissement d'exposition RF: L'équipement est conforme aux limites d'exposition aux RF établies pour un environnement non supervisé. L'antenne (s) utilisée pour ce transmetteur ne doit pas être jumelée ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Note: This product is a sensitive measurement device. For best results, use the cables that were provided. Keep the device away from electromagnetic noise sources, such as microwaves, monitors, electric motors, and appliances.

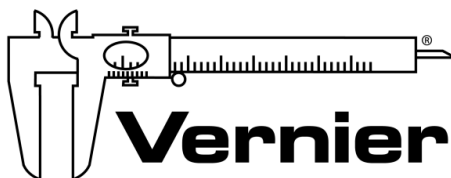

Vernier Software & Technology
13979 SW Millikan Way • Beaverton, OR 97005-2886
Toll Free (888) 837-6437 • (503) 277-2299 • Fax (503) 277-2440
info@vernier.com • www.vernier.com

Rev. 1/20/2022

Go Direct, Vernier Spectral Analysis, Logger Pro, Vernier LabQuest, and other marks shown are our trademarks or registered trademarks in the United States.

All other marks not owned by us that appear herein are the property of their respective owners, who may or may not be affiliated with, connected to, or sponsored by us.